

College van Burgemeester
en Schepenen
van en te

3460 BEKKEVOORT



27-10-2014

Leuven, 17 oktober 2014

Betreft : verslag jaarlijkse rondgang PBW 2014

Contactpersoon : Katty Vanreymenant

Geachte mevrouw
Geachte heer

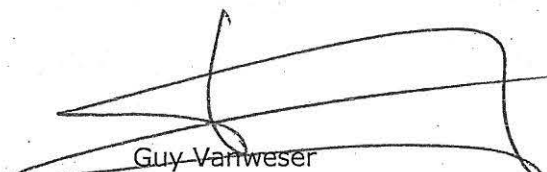
Gelieve als bijlage het verslag van de jaarlijkse rondgang PBW 2014 te vinden.

Dit verslag (rondgang gebouwen en veiligheidsregister) moet besproken worden door de GD-PBW op het volgend Syndicaal Overlegcomité PBW van uw bestuur.

Hopende op een goede ontvangst, verblijven wij,

Hoogachtend


Patrick Willems
Algemeen directeur


Guy Vanweser
Diensthoofd preventie en welzijn



INTERLEUVEN
ONDERNEMEND EN ONDERSTEUNEND

Jaarlijkse rondgang PBW 2014



Adviesverlening en begeleiding
Preventie en Welzijn

Gemeente Bekkevoort

Katty Vanreymenant
08.10.2014



1. Inleiding

De jaarlijkse rondgang PBW wordt gehouden in het kader van het art. 7 van het KB van 27.03.1998.

De rondgang dient gehouden te worden met de afvaardiging van het Syndicaal Hoog Overlegcomité PBW, samengesteld uit werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers, de Externe Preventiedienst en de Gemeenschappelijke Interne Preventiedienst.

De comitéleden hebben de opdracht om actief bij te dragen tot het opsporen van gevaren en risico's op de werkplaatsen.

Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur om te zorgen voor de preventie, bescherming en het welzijn van de werknemers. Zij kunnen in gevaar komen door risico's die zich uiten (meestal door een toevallige samenloop van omstandigheden) en alzo schade aanrichten.

De wetgever legt de verplichting op aan de werkgever om de risico's te evalueren en het nemen van preventieve maatregelen.

2. Opvatting van het verslag

Het verslag is een samenhangend geheel van alle bezochte gebouwen. Per gebouw worden in het eerste luik de gevaren en risico's geïnventariseerd. Het tweede luik omvat het veiligheidsregister m.b.t. de infrastructuur, installaties of toestellen onderworpen aan keuringen, nazicht, onderhoud of opvolging.

3. Gevaren en risico-inventaris

In dit luik wordt telkens een omschrijving gegeven (probleem of aandachtspunt), gekoppeld aan één of meerdere gevaren en/of risico's en het jaartal waarin dit werd vastgesteld, gevolgd door voorstellen. In de laatste vakken kan het bestuur een beslissing, verantwoordelijke, prioriteit of streefdatum bepalen en een evaluatie uitvoeren.

4. Installaties en toestellen onderworpen aan keuringen, nazichten of onderhoud

De keuringen, nazichten en het onderhoud zijn bepaald in verschillende gangbare reglementeringen waaronder, de CODEX over het welzijn op het werk, het ARAB, het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) en KB's (Koninklijke Besluiten), uit te voeren door verschillende uitvoerders.

We onderscheiden:

1. Keuringen op elektrische installaties, hefwerktuigen en drukvaten		
Aard van de keuring	Indienststellingskeuringen	Periodieke keuringen
Hoogspanningsinstallaties	art. 272 - AREI	art. 272 - AREI
Laagspanningsinstallaties en uitbreidingen (*)	art. 270 - AREI	art. 271 - AREI

Aard van de keuring	Indienststellingskeuringen	Periodieke keuringen
Personen- en goederenliften	art. 280 – ARAB (vóór 1 juli 1999) Na 1 juli 1999 richtlijnen liften	art. 281 – ARAB art. 6 KB 9.03.2003
Hijstoestellen (kranen, graaflaadcombinaties ...)	art. 280 – ARAB	art. 281 – ARAB
Propaanopslaghouders	art. 21 bis - KB 21.10.1968	art. 21 bis - KB 21.10.1968
Luchtcompressoren (inhoud > 300 l)	art. 5.16.3.2 - Vlare II bis	art. 5.16.3.2 - Vlare II bis

(*) Inbegrepen de laagspanningsinstallaties van CV-installaties, brandalarm en -detectie, bliksemafleiderinstallaties.

2. Nazichten en onderhoud van installaties en toestellen	
Aard van het nazicht of onderhoud	Periodiek nazicht of onderhoud
Mazoutstookinstallaties	art. 4 - KB 06.01.1978
Gasstookinstallaties	Besluit Vlaamse regering 08.12.2006
Beschermingsmiddelen tegen brand (melding, waarschuwing, alarmmiddelen, muurhaspel, brandblussers, ...)	art. 23 – KB 28.03.2014

Het niet uitvoeren van de keuringen, nazichten en onderhoud wordt door de controlerende overheid beschouwd als een inbreuk. Op hun verzoek dient de werkgever de attesten voor te leggen. De data worden door de Preventiedienst genoteerd in het veiligheidsregister dat op geregelde tijdstippen wordt overhandigd aan het bestuur. Om het register up-to-date te houden dient het bestuur ons telkens de attesten aldus te overhandigen.

5. Besluit

Voor eventuele onduidelijkheden of bijstand kan steeds een beroep gedaan worden op de Gemeenschappelijke Interne Preventiedienst van INTERLEUVEN.

Het verslag is in overeenstemming met de beschikbare gegevens van op het moment van de rondgang.

6. Gevaren- en risico-inventaris

GEMEENTEHUIS BEKKEVOORT, Eugeen Coolstraat 17 te 3460 Bekkevoort

Datum bedrijfsbezoek: 18.09.2014

Werkgeversafvaardiging: W. LENAERTS – Schepen
M. VAN HOOFFSTAT – Deskundige Mobiliteit en Patrimonium

Externe Preventiedienst: S. THIJS - Arbeidsgeneesheer

Werknemersafvaardiging: M. VANSCHOONLAND – Poetsvrouw OCMW (ACV)

Interne Preventiedienst: K. VANREYMENTANT - Preventieadviseur

Algemeen

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
EHBO Is aanwezig en gesignaleerd. Aan de hand van de uitgevoerde risicoanalyse werden de nodige acties uitgevoerd. Personeelsleden werden aangeduid om de EHBO-opleiding te volgen. Een hulpverlener werd aangeduid om de EHBO-koffer aan te vullen en geregeld na te kijken. 2013	Jaarlijkse EHBO-opfrissing voorzien voor de EHBO-hulpverleners.				
Orde en netheid De toiletten zijn proper. De burelen zijn proper en goed onderhouden. De bekabeling voor kantoorapparatuur en printerboxen ligt slordig op de vloer in nagenoeg alle burelen. Dit is hinderlijk bij poetswerkzaamheden en gevaarlijk voor beschadiging van apparatuur bij nat poetsen. 2000. Kabels in de doorgangen die werden vastgekleefd met tape zijn niet voldoende mechanisch beschermd tegen beschadiging. 2011. Vloerdozen in de doorgangen naar de bureaus zijn hinderlijk (werkpost Luc, dienst burgerzaken). 2012.	Een werknemer aanstellen om de kabels te bundelen en op te hangen zodat zij van de vloer verwijderd zijn. Er de voorkeur aan geven om de kabels uit de doorgangen te verleggen. Wanneer onmogelijk, zijn kabelbeschermingsprofielen aan te brengen. Vloerdozen verwijderen of burelen anders opstellen.				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Signalisatie en aanduidingen</p> <p>De pictogrammen zijn aangebracht. Ingevolge de verbouwingen zijn ze niet of onvolledig aangebracht. 2010.</p>	<p>Ontbrekende pictogrammen aanvullen na de verbouwingen.</p>				
<p>Brandbestrijdingsmaterieel</p> <p>Bovengrondse hydrant ontbreekt. 2000.</p> <p>Op verschillende plaatsen stond er materiaal voor het interventiematerieel (brandblussers, branddrukknoppen, ...). 2014</p>	<p>Op brandweeraadvies bovengrondse hydrant monteren.</p> <p>Personeel sensibiliseren om het interventiemateriaal vrij te houden.</p>				
<p>Doorgangen en evacuatiewegen</p> <p>De toegangsdeur van het gemeentehuis is tijdens de kantooruren en sluitingsuren voor het publiek op slot. De deur is niet zonder sleutel of zonder speciale kennis of krachtinspanning te openen door het personeel of eventuele aanwezige mensen die in een noodsituatie het gebouw willen verlaten. 2012.</p> <p>Alle toegangen tot het gemeentehuis zijn hierop te controleren.</p>	<p>De nodige maatregelen treffen zodat de deur te allen tijde geopend kan worden. Het cilinderslot vervangen door een type met draaiknop aan de binnenzijde van de deur is aangewezen.</p>				
<p>Klimaat</p> <p>De vloerverwarming in de technische dienst is defect. Verschillende elektrische bijverwarmingsapparaten worden aangewend. Gevaar voor overbelasting elektrische installatie. 2012.</p>	<p>Minimumtemperatuur voor kantoorruimten is vastgelegd op 20°C, gemeten met droge thermometer.</p> <p>De goede werking of instellingen van het centrale verwarmingssysteem laten controleren.</p>				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
Toiletten De toiletten zijn proper.					
Stookplaats met mazoutketel Er is stockage van brandbare goederen. 2007. De kabeldoorgang is niet brandwerend afgedicht. Inbreuk, risico op snelle uitbreiding van brand. 2002. De Rf-deur wordt steeds op een kier gehouden met een baksteen. Hiermee wordt de weerstand tegen brand teniet gedaan. Inbreuk. 2011.	Alle brandbare goederen laten verwijderen uit de stookplaats. De openingen brandwerend afdichten met zakjes. De baksteen verwijderen. Instructies bezorgen aan het personeel. Geregeld toezicht houden.				
Garage Is niet gecompartmenteerd. Inbreuk, risico op snelle uitbreiding van brand. 2002.	Deuren die uitgeven op de garage vervangen door zelfsluitende Rf-deuren van ½ uur.				
Archiefruimte Is niet gecompartmenteerd, de muur- en kabeldoorgangen zijn niet afgedicht. Inbreuk, risico op snelle uitbreiding van brand. 2002.	Toegangsdeuren vervangen door zelfsluitende Rf-deuren van ½ uur en alle wand- en plafonddoorgangen brandwerend afdichten.				
Serverlokaal Het lokaal is niet brand technisch gecompartmenteerd t.o.v. de garage. 2012. Meerdere leidingen voor CV en brandleiding lopen langs het plafond. Bij een lek of leidingbreuk kan een aanzienlijke schade worden toegebracht aan server en bijkomende randapparatuur waardoor de werking van zowel de gemeentediensten als van het OCMW kan lam gelegd worden. 2012.	Een deur met weerstand tegen brand van ½ uur aanbrengen (Rf 30 of EI ₁ 30), muurdoorgangen zijn brandwerend af te dichten. Aanbrengen van een bescherming om de leidingen met lekopvang of het verleggen van de leidingen.				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Valgevaar van een hoogte</p> <p>De borstwering langs de overloop aan de trap in de oude inkomhal van het OCMW is uitgerust met horizontale spijlen. Het betreft een publiektoegankelijke zone waar kinderen kunnen komen. Zij kunnen op de spijlen klimmen of tussen de horizontale spijlen kruipen en een dodelijke val doen van meer dan 2 meter. 2010.</p>	<p>De leuning uitrusten met verticale spijlen met een tussenafstand van 8 à 10 cm of een gesloten leuning aanbrengen.</p> <p>Een zelfsluitend poortje aanbrengen aan de bovenzijde van de trap.</p>				
<p>Laptop ergonomie</p> <p>Meerdere laptopgebruikers werken zonder ergonomische hulpmiddelen op hun bureau. Gezondheidsklachten. 2008. Niet alle werkposten zijn volledig uitgerust.</p> <p>Laptophouders werden nu ter beschikking gesteld op meerdere werkposten. 2014</p> <p>Meerdere personeelsleden hebben hun werkplek fel verbeterd. Nog enkele beeldschermwerkers dienen gesensibiliseerd te worden en hier werd dan even bij stilgestaan om advies te verlenen. 2014.</p> <p>Meerdere personeelsleden hebben zelf laptophouders aangekocht (bureel secretaris, cultuur en jeugd, ...). 2012.</p>	<p>Laptophouders, externe klavieren en muizen voorzien en/of ter beschikking stellen voor ergonomische opstelling, ter voorkoming van mogelijke gezondheidsklachten.</p> <p>Blijven opvolgen.</p> <p>Advies opvolgen.</p> <p>De werkgever dient de kosten voor hulpmiddelen op zich te nemen en moet dit zelf ter beschikking stellen.</p>				
<p>Kantoorergonomie</p> <p>Er werden ergonomische kantoorstoelen aangekocht. 2014</p>	<p>Verder opvolgen.</p>				

BIBLIOTHEEK EN NASCHOOLSE OPVANG, Eugeen Coolstraat 17 te 3460 Bekkevoort

Datum bedrijfsbezoek: 18.09.2014

Werkgeversafvaardiging: W. LENAERTS – Schepen
M. VAN HOOFFSTAT – Deskundige Mobiliteit en Patrimonium




Externe Preventiedienst: S. THIJSS - Arbeidsgeneesheer

Werknemersafvaardiging: M. VANSCHOONLAND – Poetsvrouw OCMW (ACV)

Interne Preventiedienst: K. VANREYEMANT - Preventieadviseur

Algemeen

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
EHBO Is aanwezig, gesignaleerd en werd aangevuld. Er werd iemand aangeduid om de inhoud geregeld na te kijken. Verzorgingen EHBO dienen geregistreerd te worden. 2012.	Een document voor registratie van de verzorgingen bij de EHBO-koffer bewaren. Personeel informeren over de registratieplicht.				
Orde en netheid De toiletten waren netjes. De burelen zijn proper en goed onderhouden. Het plaatsen van de goederen tussen de rekken in het archief is minder ordelijk en kan beter. 2010.	Het archief opruimen, goederen in de rekken plaatsen.				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Signalisatie en aanduidingen De pictogrammen zijn aangebracht, maar dienen herbekeken te worden. 2013</p> 	Pictogram te verwijderen in het bureel.				
<p>Doorgangen en evacuatiewegen In de BKO was in de speelruimte de nooduitgang versperd. 2014</p> 	Personeel sensibiliseren en markering aanbrengen: nooduitgang vrijhouden.				
<p>Nooduitgang bibliotheek De hoeken van de mat, aangelegd aan de nooduitgang, krullen op. Gevaar voor struikelen en vallen. 2013.</p> 	Veilige mat aanbrengen.				

WERKPLAATS EN LOODS, Staatsbaan 307 te 3460 Bekkevoort

Datum bedrijfsbezoek: 18.09.2014

Werkgeversafvaardiging: W. LENAERTS – Schepen
M. VAN HOOFFSTAT – Deskundige Mobiliteit en Patrimonium

Externe Preventiedienst: S. THIJS- Arbeidsgeneesheer

Werknemersafvaardiging: M. VANSCHOONLAND – Poetsvrouw OCMW (ACV)

Interne Preventiedienst: K. VANREYEMANT - Preventieadviseur

Het gebouw bevindt zich in een erbarmelijke staat. In het kader van het welzijn op het werk, adviseren wij om dringend, en prioritair, werk te maken van het ter beschikking stellen van een ordentelijke infrastructuur met de nodige wettelijke voorzieningen.

Algemeen

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
EHBO Aan de hand van de uitgevoerde risicoanalyse werden de nodige acties uitgevoerd. Personeelsleden werden aangeduid om de EHBO-opleiding te volgen. Een hulpverlener werd aangeduid om de EHBO-koffer aan te vullen. 2013 Verzorgingen EHBO dienen geregistreerd te worden. 2012. Is aangegeven met pictogram.	Nog iemand aanduiden om de aanvullingen door te geven aan de hulpverlener. Een document voor registratie van de verzorgingen bij de EHBO-koffer bewaren. Personeel informeren over de registratieplicht.				
Signalisatie en aanduidingen De pictogrammen zijn aangebracht. Rookverbodstekens ontbreken. 2008.	Rookverbodstekens aanbrengen op alle buitendeuren van de lokalen.				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
Brandbestrijdingsmaterieel Muurhaspels ontbreken. Onvoldoende blusmiddelen wanneer een brand zich ontwikkelt. 2001.	Aanbrengen en monteren van muurhaspels met axiale voeding en muurhydrant. Advies brandweer vragen.				
Doorgangen en evacuatiewegen Geen belemmeringen voor vlotte doorgang.					
Meldingsmiddel Er is geen mogelijkheid om in geval van nood of ongeval de hulpdiensten te alarmeren. Inbreuk. 2000.	Telefoontoestel monteren in de loods, verdient de voorkeur, elke ploeg heeft een GSM.				
Rookbeleid Wij hebben een vermoeden dat er nog gerookt wordt in de refter. 2014	Rookbeleid invoeren en laten toepassen.				
Voorzieningen voor de werknemers Sanitaire voorzieningen, kleedkamer, kleerkastjes, wasplaats, douches, refter, verpozinglokaal en toiletten zijn onvoldoende aanwezig en/of ontbreken. Meerdere inbreuken. 2000. Er zijn geen kleerkastjes voor het opbergen van zowel de werkkledij als de persoonlijke kledij. Inbreuk. 2011.	Voorzieningen aanwenden of ter beschikking stellen conform het KB van 10.10.2012. Twee kleerkastjes per arbeider aankopen en ter beschikking stellen.				

Werkplaats en magazijnen

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Metaalzaagmachine</p> <p>Toestel is uitgerust met een tuimelschakelaar. Er is gevaar voor continue werking van het toestel bij loslaten van de hendel. 2000.</p> <p>De beweegbare beschermkap van het zaagblad is defect. Zij kan zonder gereedschap worden weggenomen en terug worden geplaatst. Dit geeft een vals gevoel van veiligheid. 2012.</p>	<p>De werking van het toestel dient te stoppen bij het loslaten van de hendel. Bedieningsknop vervangen door een dodemansschakelaar.</p> <p>In afwachting van herstelling of vervanging, het toestel buiten dienst stellen.</p>				
<p>Opslag ontvlambare producten</p> <p>Opslagkasten werden aangekocht en geplaatst in het atelier waar laswerken worden uitgevoerd. De ontvlambare producten werden gegroepeerd. 2008.</p>	<p>Er de voorkeur aan geven om de opslagkasten te plaatsen in ruimten waar geen vonken worden veroorzaakt.</p>				
<p>Lasplaats</p> <p>Bij laswerkzaamheden verspreidt de lasrook zich in de werkplaats waardoor deze wordt ingeademd. Gezondheidsschade. 2004.</p> <p>De werkkledij kan vuur vatten en is niet bestand tegen of geschikt voor las- en slijpwerkzaamheden. 2011.</p> <p>Een tussenniveau, getimmerd in hout, is aangebracht in de werkplaats waar ook las- en slijpwerken worden uitgevoerd. Brandgevaar. 2011.</p>	<p>Een mobiel afzuigstelsysteem aanwenden zodat de lasrook aan de bron kan weggezogen worden.</p> <p>Brandvertragende werkkledij of lederen schort ter beschikking stellen.</p> <p>Brandbare goederen dienen 10 m verwijderd te worden van de laszone.</p>				
<p>Kleedplaats</p> <p>Er is een idee om een kleedplaats met klerkastjes op de verdieping, onder het dak, in te richten. Vrees voor onwettige uitvoering (hoogte, verwarming, netheid). 2006.</p>	<p>Kleedplaats inrichten conform de bepalingen van het KB arbeidsplaatsen van 10.10.2012.</p>				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
Brandrisico Een open kunststof vuilnisbak staat opgesteld in de onmiddellijke omgeving van de slijpmolen. Gensters kunnen het papier aansteken. 2012.	Metalen afvalbakken met zelfsluitend metalen deksel ter beschikking stellen. De bakken op voldoende afstand plaatsen.				

Buitenomgeving

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
Stapelplaats verkeersborden Verkeersborden en palen staan verticaal, tegen een wand aanleunend, gestockeerd (niet zo ordelijk). Er is gevaar voor wegglijden, omvallen en verwonden van personen. 2012. De toestand was verbeterd in 2014.	Een systeem voor ordelijke en veilige stockage van borden en palen voorzien. Opvolgen.				
Val- en struikelgevaar De openingen van de metalen rooster over de kuil waar voertuigen worden gereinigd en het slib van de borstelmaschine tijdelijk wordt ingestort, zijn een gevaar voor het omslaan van de voeten. De rooster ligt in een doorgang voor personen. 2012.	De openingen in het rooster verkleinen.				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Orde en netheid</p> <p>Stapeling en plaatsing van de goederen in de buiten-omgeving geeft geen ordelijke indruk. De opslagruimten zijn overvol. Er is plaatsgebrek en gebrek aan ruimte. 2012.</p>	Ruimere stockageruimten voorzien.				
<p>Voorkomingsbeleid</p> <p>Er werd in de loop van het voorbije jaar in de loods ingebroken. Een heel deel arbeidsmiddelen werden gestolen en dienden dan vervangen te worden. De procedure van de drie groene lichten werd niet opgevolgd. 2013</p>	De GD-PBW een lijst van de arbeidsmiddelen bezorgen met de nodige documenten zodat een verslag van schouwing voor indienststelling (regularisatie) nog kan opgesteld worden.				

GEMEENTESCHOOL BEKKEVOORT, Staatsbaan 181 te 3460 Bekkevoort

Datum bedrijfsbezoek: 18.09.2014

Werkgeversafvaardiging: W. LENAERTS – Schepen
H. GOEDHUYS - Secretaris
M. VAN HOOFFSTAT – Deskundige Mobiliteit en Patrimonium
L. LAEREMANS – Directrice

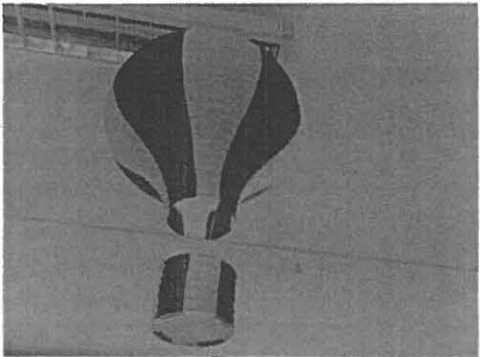
Externe Preventiedienst: S. THIJS - Arbeidsgeneesheer

Werknemersafvaardiging: M. VANSCHOONLAND – Poetsvrouw OCMW (ACV)

Interne Preventiedienst: K. VANREYMENTANT - Preventieadviseur

Algemeen

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
EHBO Is aanwezig op 3 plaatsen. Verantwoordelijke voor geregeld nazicht is aangeduid. Er zijn 2 hulpverleners met basisopleiding EHBO. Alle leerkrachten ontvingen een beperkte opleiding EHBO. Verzorgingen EHBO worden geregistreerd.	Jaarlijks opfrissing voorzien. 3-jaarlijks herhalen.				
Orde en netheid De toiletten zijn proper. De lokalen zijn proper en goed onderhouden.					
Signalisatie en aanduidingen De pictogrammen zijn aangebracht.					
Doorgangen en evacuatiewegen Er zijn geen belemmeringen.					
Veiligheidsverlichting Ontbreekt in de blokken 3 en 4. Inbreuk. 2000.	Veiligheidsverlichting aanbrengen in de evacuatiewegen.				

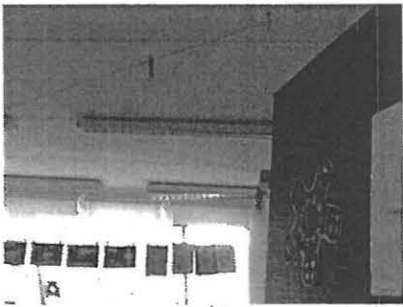
Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
Brandbestrijding Muurhaspels ontbreken in blokken 3, 4 en in de sportzaal. 2007.	Muurhaspels met axiale voeding aanbrengen zodat het ganse gebouw bereikbaar is met de waterstraal. Minimaal wordt één haspel aangebracht in de sportzaal, één in de gang van blok 3 en één in blok 4.				
Onderhoudsproducten Het is onduidelijk of een inventaris van onderhoudsproducten en MSDS-fiches beschikbaar zijn. De school heeft deze niet in zijn bezit. 2009.	De inventaris van onderhoudsproducten opzoeken of opstellen en overmaken aan de arbeidsgeneesheer en de school.				
Infrastructuur Er is vooral een tekort aan kleine lokalen voor begeleiding van de kinderen. 2012. De refter is te klein. 2012.	Uitbreidingsmogelijkheden nagaan en ter beschikking stellen van kleine lokalen. Uitbreidingsmogelijkheid nagaan.				
Matten Verschillende matten zijn versleten. 2013.	Te vervangen.				
Brandbare versiering Versieringen worden opgehangen aan de lampen. Brandgevaar. 2014 	Versieringen van de lampen verwijderen.				


Blok 1 (oud gemeentehuis)

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Secretariaat Kabels voor kantoorapparatuur liggen achter het bureau op de vloer. Ze zijn hinderlijk bij poetswerkzaamheden. 2012.</p>	De kabels bundelen met kabelbinders en ordelijk ophangen aan het bureau.				
<p>Zolderverdieping De vloer vertoont meerdere grote barsten. Er zijn gaten gekapt voor uitgevoerde stabiliteitsstudie. 2003.</p>	Geen goederen stockeren op de zolder, gaten dicht en het advies van de stabiliteitsingenieur opvolgen.				

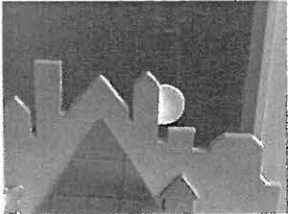
Blok 2

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Stookplaats met gasketel Geen stockage van brandbare goederen.</p>					
<p>Val- en struikelgevaar Het waterklokje en betonnen goot t.h.v de nooddeur, waar dagelijks rijen kinderen passeren, ligt 5 à 10 cm lager dan de klinkers. Risico op omslaan van voeten/enkels. 2010. Roosters van watergreppels op de speelplaats zijn gebogen en krullen naar boven wat struikelen bevordert. 2010.</p>	<p>Het niveauverschil wegwerken door een plaat op de goot met rooster te voorzien.</p> <p>Roosters vervangen.</p>				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Verlichting De armaturen van de verlichting op de verdieping hangen los op meerdere plaatsen. 2013.</p>  <p>De armaturen van de verlichting in de gang op het gelijkvloers vertonen gebreken (glas gebarsten en hangt los). 2014</p>	<p>Armaturen vastzetten.</p> <p>Armaturen vervangen en vastzetten.</p>				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Leraarslokaal De brandblusser is verstopt achter de kapstok. 2013</p>  <p>Een kabel van een pc ligt op de grond in de doorgang (ingang leraarslokaal). Kans op blijven achterhaken en val van PC. 2014.</p>	<p>Interventiemateriaal steeds vrijhouden. Kapstok te verplaatsen.</p> <p>Kabel te verwijderen.</p>				

Blok 4 (kleuterblok)

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>EHBO Koffer is opgehangen in de gang.</p>					
<p>Kleuterklas 1B Aan de deur van de klas hangt t.h.v. de deurklink een spiegel. Hier is een scherpe hoek aan. Bij het grijpen naar de deur kans op open wonde. 2014</p> 	<p>Spiegel te verwijderen.</p>				
<p>Doucheruimte De douche wordt niet of zelden gebruikt waardoor het water in de leidingen langdurig stilstaat. Er ontstaat risico voor groei van legionellabacterie wanneer de etmaal gemiddelde ruimtetemperatuur meer dan 25°C bedraagt (zomer). Bij het inademen van een aerosol met besmet water kunnen personen de veteranenziekte oplopen. 2007. De poetsvrouw laat wekelijks het water lopen.</p>	<p>De boiler temperatuur op minimaal 60°C instellen. Geregeld de douchekop onderhouden (ontkalken) zodat aerosol wordt voorkomen en de tappunten in de douche wekelijks spuien (20 min. lang bij 60°C, 10 min. bij 65°C en 5 min. bij 70°C).</p>				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Speelterrein</p> <p>De planken, aangebracht rondom de boord van de zandbak, vertonen op meerdere plaatsen barsten van meer dan 8 mm. Gevaar voor breuk van vingertjes. 2012.</p> <p>De zandbak is vrij toegankelijk voor huisdieren die er hun behoefte in kunnen komen doen. 2012.</p> <p>De betonnen boord rondom het bodemmateriaal van het speeltuig heeft scherpe randen, vooral gevaarlijk bij valpartijen. 2012.</p>	<p>Boordplanken vervangen, eventueel door schokdempend materiaal.</p> <p>Een net voorzien dat aangebracht dient te worden buiten de schooluren.</p> <p>Materiaal met schokdemping aanbrengen op de boord.</p>				

LOI EN ZITDAGLOKAAL OCMW ASSENT, Dorpstraat 16 te 3460 ASSENT

Dit gebouw is momenteel niet in gebruik. Wij hernemen de punten van vorig jaar. Deze zijn te beschouwen als aandachtspunten voor zowel het bestuur als voor de GD-PBW.

Algemeen

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
EHBO Verantwoordelijke voor geregeld nazicht is niet gekend. Risico op onvolledige EHBO. 2001. Is aanwezig.	Verantwoordelijke voor geregeld nazicht aanstellen.				
Orde en netheid De toiletten zijn proper. De burelen zijn proper en goed onderhouden.					
Signalisatie en aanduidingen De pictogrammen zijn aangebracht.					
Doorgangen en evacuatiewegen Er zijn geen belemmeringen.					
Stabiliteitsproblemen Het gebouw vertoont meerdere aanzienlijke, zorgwekkende barsten in zowel de binnen- als buitenmuren. Een stabiliteitsonderzoek is aan de gang. 2012.	Het advies van de stabiliteitsingenieur opvolgen. Ontruimen wanneer nodig. Afwegen of de kosten voor het behoud, de herstelling en de verbeteringen in het kader van rationeel energieverbruik en EPC-regelgeving voor het gebouw verantwoorde uitgaven zijn.				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Buitenschrijnwerk</p> <p>Houten ramen bevatten nog enkel glas. Het hout vertoont verrottingsverschijnselen, duidelijk op te merken aan de ramen van de appartementen aan de achterzijde van het gebouw. Het buitenschrijnwerk bevat nog enkel glas. 2012.</p>	<p>Overwegen om ramen en glas te vervangen door onderhoudsarme ramen met isolerend glas.</p>				
<p>Branddetectie</p> <p>Autonome branddetectoren zijn aangebracht. Ze zijn mogelijk nog van het oudere ionische type met radioactieve bron, waarbij de batterijen op geregelde basis (jaarlijks) dienen vervangen te worden. Er zijn geen gegevens bekend van het geregeld testen en preventief onderhoud. Ze zijn mogelijk nog van het type met radioactieve bron. 2012.</p>	<p>De rookmelders onderhouden en testen volgens de voorschriften van de fabrikant.</p> <p>Bij vervanging:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de oude (ionische) inleveren op het containerpark; • het nieuwe type optische rookmelders met verzegelde lithiumbatterij met 10 jaar levensduur voorzien, die voldoet aan de norm NBN EN 14604. 				

Kelder

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Stookplaats met mazoutketel</p> <p>Is niet gecompartmenteerd t.o.v. de brandstofopslagplaats en het gelijkvloers. Inbreuk. Risico op snelle uitbreiding van brand en hevelwerking brandstof bij leidingbreuk. 2000.</p> <p>Automatische brandblusser is aanwezig.</p> <p>Geen stockage van brandbare goederen.</p> <p>Er is sprake van een omvorming van de stookplaats naar gas. 2009.</p> <p>Analyse van kalkhoudende isolatie rondom de CV-leidingen heeft uitgewezen dat de isolatie asbesthoudend is. 2010.</p>	<p>Stookplaats en brandstofopslagplaats uitrusten met een zelfsluitende Rf-deur van 1 uur.</p> <p>Controleren of onder- en bovenverluchting rechtstreeks naar buiten aanwezig is en/of ze voldoende diameter heeft.</p> <p>Verwijdering mag enkel gebeuren door een erkend verwijderaar. Er dient voor gezorgd te worden dat geen stof vrijkomt. Signalering aan de toegang van de kelder is aan te brengen.</p>				
<p>Kelder</p> <p>De kelder is niet gecompartmenteerd t.o.v. de rest van het gebouw of bouwlagen. 2009.</p>	<p>De kelderruimte compartimenteren t.o.v. het gelijkvloers door na te gaan of de onderzijde van de verdiepingstrap voldoende weerstand tegen brand heeft (1 uur) en het monteren van een Rf-deur van ½ uur of EI₁30.</p>				

VERENIGINGSLOKALEN ASSENT, Minnestraat 24 - 26 te 3460 ASSENT

Datum bedrijfsbezoek: 18.09.2014

Werkgeversafvaardiging: W. LENAERTS – Schepen
M. VAN HOOFFSTAT – Deskundige Mobiliteit en Patrimonium

Externe Preventiedienst: S. THIJS – Arbeidsgeneesheer

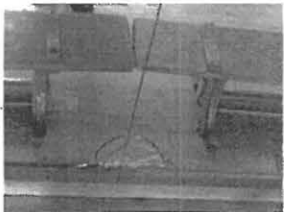
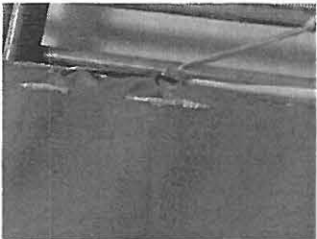
Werknemersafvaardiging: M. VANSCHOONLAND – Poetsvrouw OCMW (ACV)



Interne Preventiedienst: K. VANREYMENTANT – Preventieadviseur

Algemeen

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
EHBO Is nu voorzien en aangeduid met pictogram. Verantwoordelijke voor geregeld nazicht is aangeduid.					
Orde en netheid De toiletten zijn proper. De lokalen zijn proper en goed onderhouden.					
Signalisatie en aanduidingen De pictogrammen zijn niet volledig 2007 .	Pictogrammen aanvullen t.h.v. de vernieuwde deuren.				
Doorgangen en evacuatiewegen Er zijn geen belemmeringen.					

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Gasstookplaats</p> <p>De Rf-deur van de stookplaats sluit niet automatisch. 2007.</p> <p>De mazoutketel is vervangen door een gasketel. Hiervoor werd aardgas aangelegd. De nodige keuringen en attesten zijn niet ter beschikking gesteld voor opname in het veiligheidsregister van de preventiedienst. 2012.</p> <p>Er is opslag van brandbaar materiaal (verfopslag, borstels en aftrekkers). 2014</p>	<p>De goede sluiting controleren en herstellen.</p> <p>Attest zoals: gehabiteerd installateur of keuringsattest EDTC en dichtheidsattest EANDIS. Attest van ingebruikstelling van de ketel met gasvormige brandstof, afkomstig van de installateur, is te bezorgen.</p> <p>Materiaal te verwijderen.</p>				
<p>Buitenverlichting</p> <p>Op de halogeenspot met bewegingsmelder boven de toegang tot het gebouw is een duivennest. In werking en bij opwarming kan het droge materiaal aangestoken worden en brand veroorzaken. 2010.</p>	<p>Voorlopig de stroom uitschakelen en eens het nest is uitgebroed, het nest weghalen en anti-duivenstrips aanbrengen.</p>				
<p>Val- en struikelgevaar</p> <p>De hoeken van de mat in de inkomhal zijn opgekruld. 2012.</p>	<p>De opkrullende gedeelten wegsnijden en/of hoekprofielen aanbrengen.</p>				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Turnzaal</p> <p>De buitendeur van de turnzaal wordt niet gebruikt als toegang door de verenigingen en is niet te allen tijde te openen. 2007.</p> <p>In de hoek van de turnzaal zijn een waterteller en gasteller opgesteld. Het geheel en uitstekende kranen zijn een gevaar voor verwondingen bij het botsen of aanstoten en er is een verhoogde kans op lekken. 2012. De spiegel is gebarsten. 2013.</p> 	<p>Aanbrengen van een panieksluiting verdient de voorkeur boven het aanbrengen van een sleutelkastje met passende sleutel achter een breekglas of montage van een cilinder met draaiknop.</p> <p>Een omkasting aanbrengen over het geheel.</p> <p>Spiegel te vervangen door veiligheidsglas of folie plaatsen.</p>				
<p>Sporttoestellen</p> <p>Turnmateriaal is onderworpen aan een periodieke controle. 2013.</p> <p>De mat is gescheurd. Val- en struikelgevaar. 2013</p> 	<p>Mat te vervangen of te herstellen.</p>				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Vluchtwegen In de lange gang zijn 2 buitendeuren die uitgeven op het speelterrein. Geen van beide zijn te allen tijde te open. 2012.</p> <p>1 ruit van de deur is onderaan gebarsten. 2014</p> 	<p>Het is aangewezen om de verst gelegen buitendeur aan te passen zodat ze te allen tijde kan geopend worden. De voorrang dient gegeven te worden aan het aanbrengen van een paniek-sluiting, boven het aanbrengen van een cilinder met draaiknop of nood sleutelkastje.</p> <p>Raam te vervangen door veiligheidsglas.</p>				
<p>Lokaal Stekelbees In dit lokaal bevinden zich schoonmaakproducten (wcreiniger). Deze producten zijn bereikbaar voor de kinderen. 2014</p> 	<p>Producten steeds achter slot bewaren.</p>				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
Speelterrein Het speelterrein wordt uitgebaat door Stekelbees. De speeltoestellen zijn eigendom van Stekelbees. 2012.	Contractueel bedingen dat de verplichtingen, zoals risicoanalyse, onderhoud en inspectie de verantwoordelijkheid zijn van Stekelbees.				

JEUGDCENTRUM "DE ZWIK" EN JEUGDLOKALEN MOLENBEEK-WERSBEEK, Halensebaan 88 te 3461 MOLENBEEK-WERSBEEK

Datum bedrijfsbezoek: 18.09.2014

Werkgeversafvaardiging: M. VAN HOOFFSTAT – Deskundige Mobiliteit en Patrimonium

Externe Preventiedienst: S. THIJS - Arbeidsgeneesheer

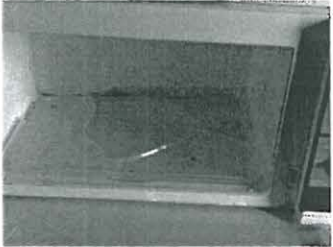
Werknemersafvaardiging: /

Interne Preventiedienst: K. VANREYMENTANT - Preventieadviseur

Algemeen

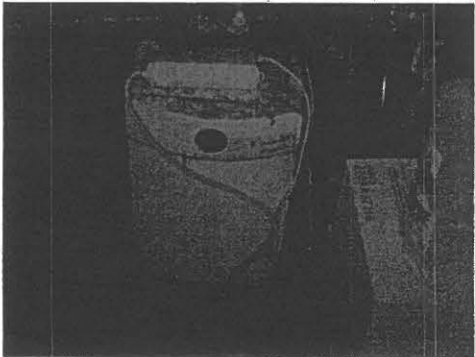
Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
EHBO Is aanwezig.					
Orde en netheid Het bureel en de lokalen zijn proper en goed onderhouden.					
Signalisatie en aanduidingen De pictogrammen zijn aangebracht.					
Doorgangen en evacuatiewegen Er zijn geen belemmeringen.					

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Stookplaats met mazoutketel</p> <p>Is gecompartmenteerd met Rf-deur t.o.v. kelder. Automatische brandblusser is aanwezig. Geen stockage van brandbare goederen. De Rf-deur is niet zelfsluitend of zelfsluitend bij brand. 2007. Het deurblad van de Rf-deur is beschadigd t.g.v. water. Hierdoor bezit zij niet meer de vereiste weerstand tegen brand. 2011.</p>	<p>Een deurdranger aanbrengen zodat de deur zelfsluitend is. De Rf-deur vervangen.</p>				
<p>Kelderdeur</p> <p>De Rf-deur is niet zelfsluitend of zelfsluitend bij brand. 2007.</p>	<p>Een deurdranger aanbrengen zodat de deur zelfsluitend is.</p>				

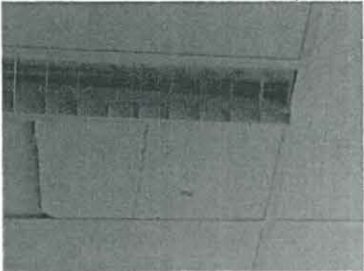

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Orde en netheid Te verbeteren.</p>					
<p>Berging De microgolfoven is vuil. 2013.</p> 	Poetsbeurt inlassen.				


Verdieping

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Noodladder In het lokaal is een Jomy-noodladder aanwezig. Wordt deze jaarlijks gecontroleerd? 2014 Instructies zijn aanwezig.</p>	Gekwalificeerd persoon of EDTC aanstellen om Jomy-noodladder jaarlijks te controleren.				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Toog Achter de toog bevindt zich een boiler die via een verdeelstekker wordt aangesloten. Risico op overbelasting of brandgevaar. 2013.</p> 	<p>Aansluiting is te verbeteren.</p>				

Jeugdlokalen (oude school)

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Doorgangen en evacuatiewegen De nooduitgang naar de speelweide is niet te allen tijde te openen. 2009</p>	<p>Aanbrengen van een panieksluiting verdient de voorkeur boven het aanbrengen van een sleutelkastje met passende sleutel achter een breekglas of montage van een cilinder met draaiknop.</p>				
<p>Lokaal toneel Het plafond is los en de armatuur hangt los. 2014</p>  <p>In het lokaal staat een ladder zonder antislipschoenen. 2014</p> 	<p>Plafond te herstellen en armatuur bevestigen.</p> <p>Ladder onmiddellijk te verwijderen.</p>				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Gang Er is stockage van gasflessen. 2014</p> 	<p>Gasflessen buiten bewaren achter slot, beschermd tegen het zonlicht en tegen het omvallen.</p>				

KERKHOFGEBOUW, Halensebaan Z/N te 3461 Molenbeek-Wersbeek

Datum bedrijfsbezoek: 18.09.2014

Werkgeversafvaardiging: W. LENAERTS – Schepen
M. VAN HOOFFSTAT – Deskundige Mobiliteit en Patrimonium

Externe Preventiedienst: S. THIJS - Arbeidsgeneesheer

Werknemersafvaardiging: M. VANSCHOONLAND – Poetsvrouw OCMW (ACV)

Interne Preventiedienst: K. VANREYMENTANT - Preventieadviseur

Algemeen

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
Orde en netheid Het bezoekerstoilet is proper.					
Signalisatie en aanduidingen De pictogrammen ontbreken. 2005.	Deze kunnen, mits toelating, door de GD-PBW worden aangebracht.				
Voorzieningen Toilet met waterspoeling is aanwezig. Waterkraan is aanwezig. Er is geen elektriciteit aanwezig.					
Open bergplaats Een aluminium trapladder met ernstige gebreken is aanwezig. Zij draagt geen inventarisnummer. 2012.	De trapladder is niet meer geschikt voor verder gebruik en is te verwijderen uit het werkmilieu.				

KERKHOFGEBOUW, Pastorijstraat te 3460 ASSENT

Datum bedrijfsbezoek: 18.09.2014

Werkgeversafvaardiging: W. LENAERTS - Schepen
M. VAN HOOFFSTAT – Deskundige Mobiliteit en Patrimonium

Externe Preventiedienst: S. THIJS - Arbeidsgeneesheer

Werknemersafvaardiging: M. VANSCHOONLAND – Poetsvrouw OCMW (ACV)

Interne Preventiedienst: K. VANREYMENTANT - Preventieadviseur

Algemeen

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
EHBO Is aanwezig in de voertuigen.					
Orde en netheid De bezoekerstoiletten zijn niet zo proper. Vuilbakjes voorzien voor papieren handdoeken. 2014	Geregeld poetsen is aangewezen.				
Signalisatie en aanduidingen De pictogrammen ontbreken. 2005.	Deze kunnen, mits toelating, door de GD-PBW worden aangebracht.				
Voorzieningen Warm, koud water en douche zijn aanwezig.					
Bergplaats In de bergplaats hangt een onaangename geur. Het lokaal wordt zelden of niet verlucht omwille van een lage gebruiksfrequentie. 2010.	Een natuurlijke verluchting creëren door verluchtingsgaten met rooster aan te brengen in de buitenmuren.				

NOOT : De aangehaalde punten kunnen best opgenomen worden in het globaal preventieplan PBW.

Tal van bemerkingen hebben betrekking op eenvoudige (herstellings)werken, onderhoud of nazicht. Het is dan ook aanbevolen iemand middelen toe te kennen én opdracht voor uitvoering te geven.

Het is aangewezen om het verslag te verdelen en de leidinggevenden een kopie te bezorgen van dat deel waarvoor de verantwoordelijkheid geldt. Zodoende kunnen zij hun verplichtingen opnemen.

7. Recente wetgevingen

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de preventie van brand op de arbeidsplaats, BS 23.04.2014.

Het koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 april 2014. Het treedt in werking op 3 mei 2014.

Dit koninklijk besluit heft gedeeltelijk artikel 52 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) op, om zo de verplichtingen van de werkgever beter uit te kunnen werken via het voeren van een brandpreventiebeleid gebaseerd op het dynamisch risicobeheersingssysteem en de hiërarchie van preventiemaatregelen, gedefinieerd door de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers.

Dit nieuwe koninklijk besluit voert de verplichting in om een risicoanalyse uit te voeren en verduidelijkt de risicofactoren die tenminste in rekening moeten gebracht worden tijdens de uitvoering van deze analyse. De werkgever moet, op basis van de resultaten van analyse van de risico's eigen aan de onderneming, een geheel van preventiemaatregelen nemen, met als doel, volgens hiërarchie:

1. brand voorkomen;
2. de veiligheid en indien nodig de snelle evacuatie verzekeren van de werknemers en alle aanwezige personen op de arbeidsplaats zonder hen in gevaar te brengen;
3. vlug en efficiënt elk begin van brand bestrijden om uitbreiding ervan te vermijden;
4. de schadelijke gevolgen van een brand beperken;
5. de tussenkomst van de openbare hulpdiensten vergemakkelijken.

Het koninklijk besluit legt echter nog een zeker aantal specifieke preventiemaatregelen op. Onder andere:

- Het legt elke werkgever op om een brandbestrijdingsdienst op te richten waarvan de samenstelling en de middelen worden bepaald in functie van de aard van de activiteiten, het aantal personen dat aanwezig kan zijn in de onderneming, het specifiek brandrisico, de uit te voeren preventiemaatregelen en de middelen waarover de openbare hulpdiensten beschikken.
- Het voorziet bepalingen betreffende evacuatiewegen, uitgangen, nooduitgangen en nooddeuren.
- De reglementaire bepalingen op gebied van opleiding en informatie van werknemers, periodieke controles en aankoop en gebruik van beschermingsmiddelen tegen brand, werden ontwikkeld om te beantwoorden aan de doelstellingen die worden opgelegd door de Codex welzijn op het werk op gebied van deze materies.
- Het koninklijk besluit houdt rekening met situaties waarin verschillende ondernemingen aanwezig zijn op eenzelfde arbeidsplaats en deze waar werkzaamheden worden uitgevoerd door externe ondernemingen, via het veralgemenen van de praktijk van de vuurvergunning.
- Om zich te verzekeren van het beheersen van alle elementen die samen het brandpreventiebeleid vormen, wordt de werkgever gevraagd om procedures te ontwikkelen (onder andere voor de evacuatie, het gebruik van beschermingsmiddelen) en een brandpreventiedossier bij te houden bestaande uit een geheel van documenten, waarvan de lijst is vastgelegd door het besluit.

Voor de eisen in verband met de constructie van gebouwen, blijven de bepalingen van artikel 52 van het ARAB van toepassing. Ze zullen worden aangepast in een later volgend koninklijk besluit.

Het koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk, BS 28.04.2014.

Op 28 april 2014 verscheen de nieuwe wetgeving in verband met de preventie van psychosociale risico's op het werk in het Belgisch Staatsblad. Het gaat om twee wetten en een koninklijk besluit:

Deze wetgeving treedt in werking op 1 september 2014. De belangrijkste wijzigingen die de nieuwe wetgeving heeft aangebracht zijn de volgende:

- Voortaan is er sprake van "psychosociale risico's op het werk". In de wetgeving werd een definitie van dit begrip opgenomen. De wettelijke bepalingen hebben betrekking op de preventie van het geheel van de psychosociale risico's en zijn niet langer enkel gericht op de preventie van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. In het kader van het preventiebeleid van de onderneming dient rekening gehouden te worden met de psychosociale risico's, zoals dit ook geldt voor alle andere risico's die de gezondheid en de veiligheid van de werknemers kunnen aantasten.

- De rol van de verschillende actoren die betrokken zijn bij de preventie van de psychosociale risico's, namelijk de werkgever, de hiërarchische lijn, het comité voor preventie en bescherming op het werk, de vertrouwenspersoon, de preventieadviseur psychosociale aspecten, de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en de preventieadviseur van de interne dienst voor preventie op het werk, alsook de uitwisseling van informatie tussen deze actoren werden verduidelijkt.
- Er werden wijzigingen aangebracht aan het statuut van de vertrouwenspersoon:
 - Nieuwe onverenigbaarheden werden ingevoerd;
 - De verwijdering uit zijn functie kan gevraagd worden door de werknemersvertegenwoordigers in het comité;
 - Het volgen van een opleiding van 5 dagen, waarvan de inhoud werd bepaald door het koninklijk besluit, wordt opgelegd alsook het volgen van een jaarlijkse supervisie. De instellingen die deze opleiding organiseren moeten voldoen aan bepaalde criteria en zullen opgenomen worden op een lijst gepubliceerd op de website van de FOD WASO;
 - De preventieadviseur van de interne dienst zal automatisch de informatieopdrachten van de vertrouwenspersoon uitoefenen.
- Er werden mechanismen uitgewerkt die de preventie van de psychosociale risico's op het collectieve niveau bevorderen:
 - Een risicoanalyse van een specifieke arbeidssituatie waarin een gevaar werd vastgesteld kan gevraagd worden door het comité of een lid van de hiërarchische lijn;
 - De individuele verzoeken met een collectief karakter worden eerst behandeld door de werkgever in overleg met het comité of de vakbondsafvaardiging.
- Wanneer de preventie op collectief niveau niet heeft kunnen voorkomen dat er zich schadelijke situaties voordoen, heeft de werknemer die meent gezondheidsschade te ondervinden door psychosociale risico's op het werk toegang tot interne procedures die werden uitgebreid naar het geheel van de psychosociale risico's op het werk (en die niet langer beperkt zijn tot geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk). Men spreekt voortaan van een verzoek tot informele of formele psychosociale interventie en niet langer van een met redenen omklede klacht.
- De specifieke procedure voor geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk werd behouden en verbeterd. De belangrijkste wijzigingen die aan deze procedure zijn aangebracht, zijn de volgende:
 - Verruiming van de definitie van pesterijen op het werk zodat rekening wordt gehouden met gedragingen die afzonderlijk genomen als onschuldig kunnen beschouwd worden maar waarvan de herhaling een onrechtmatig gedrag vormt;
 - De mogelijkheid voor de preventieadviseur psychosociale aspecten om verzoeken te weigeren wanneer deze manifest geen geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk inhouden;
 - De verplichting voor de preventieadviseur psychosociale aspecten om, alvorens zijn advies mee te delen, bewarende maatregelen voor te stellen wanneer de ernst van de feiten dit vereist;
 - Herkadering van de rol van de preventieadviseur psychosociale aspecten;
 - Inkorting van de termijn waarbinnen de preventieadviseur psychosociale aspecten zijn advies moet meedelen aan de werkgever;

Het informeren van de partijen over de inhoud van het advies van de preventieadviseur psychosociale aspecten;
De verplichting voor de werkgever om de partijen te informeren over de gevolgen van het verzoek;
De verplichting voor de preventieadviseur psychosociale aspecten om, in twee hypothesen, een beroep te doen op de inspectie het Toezicht op het Welzijn op het Werk wanneer de werkgever niet de nodige maatregelen heeft getroffen;
De inspectie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk en het arbeidsauditoraat hebben onder bepaalde voorwaarden toegang tot de verklaringen die werden afgelegd tijdens de interne procedure;
Uitbreiding van de bescherming naar elk type maatregel die wordt getroffen als represaille voor het formele verzoek van de werknemer. Maar eveneens beperking van de bescherming van de werknemers die een externe klacht hebben ingediend (bij de inspectie, politie of het auditoraat): de bescherming kan slechts worden ingeroepen wanneer deze externe klachten werden ingediend nadat geprobeerd werd de formele procedure bij de preventieadviseur psychosociale aspecten toe te passen.
De mogelijkheid voor het slachtoffer van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag om voor de arbeidsrechtbank een forfaitaire schadevergoeding tot herstel van de morele en materiële schade te vorderen.

Koninklijke besluiten van 24 mei 2014 betreffende de wijzigingen over gezondheidstoezicht en financiering externe diensten, B.S. 23.05.2014.

KB Tarifiering

Dit KB voorziet in een aanpassing van de financiering van de externe diensten tegen 2016. De toekomstige financiering gebeurt op basis van de hoofdactiviteit en de grootte van de onderneming, voordien was dit gebaseerd op "onderworpen" en "niet-onderworpen" werknemers aan het periodiek medisch toezicht.

Tarieven

Er komen 2 tarieven:

- een standaardtarief: 87 euro per werknemer (55 euro voor bedrijven met maximum 5 werknemers).
- een verlaagd tarief: 52 euro per werknemer (35 euro voor bedrijven met maximum 5 werknemers).

Berekeningsbasis

De bijdrage wordt berekend op basis van het aantal werknemers die gedurende minimum 45 kalenderdagen bij een werkgever zijn geregistreerd. Voor werknemers die minimum 45 kalenderdagen bij een werkgever zijn geregistreerd, is de forfaitaire minimumbijdrage verschuldigd. Voor werknemers die minder dan 45 dagen bij een werkgever werken wordt per geleverde prestatie betaald, volgens de tarieven die in de overeenkomst tussen externe dienst en werkgever worden vastgelegd.

Tegenprestaties

In ruil voor het verplicht wettelijk minimumtarief wordt er in het KB ook per type werkgever (van groep A, B, C of D en meer of minder dan 6 werknemers) exact vastgelegd welke de minimum uit te voeren prestaties van de externe diensten zijn.

KB Diverse Bepalingen

Dit besluit brengt wijzigingen aan in diverse uitvoeringsbesluiten van de welzijnswet van 4 augustus 1996, meer bepaald in:

- het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers,
- het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 betreffende het werken met beeldschermapparatuur,
- het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's bij blootstelling aan biologische agentia op het werk,
- het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en
- het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Bepalingen die onmiddellijk in werking treden

- *Rechtstreekse en discrete toegang tot arbeidsgeneesheer:* De werknemer kan zich rechtstreeks wenden tot de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer indien hij een spontane raadpleging of een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting wenst. Hij moet hiervoor niet langer eerst een verzoek richten tot zijn werkgever.
- *Inschakeling arbeidsgeneesheer bij toename risico's door toestand werknemer:* De werkgever krijgt de mogelijkheid om de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer te verwittigen indien hij vaststelt dat de lichamelijke of geestelijke toestand van een werknemer de risico's verbonden aan de werkpost onmiskenbaar verhoogt.
- *Overleg met andere artsen:* De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer kan overleg plegen met de behandelende arts en/of de adviserend geneesheer naar aanleiding van een onderzoek bij werkhervatting of van een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting. De werknemer moet hiervoor wel toestemming geven.
- *Vermelding van namen en contactgegevens van preventieadviseurs:* De werkgever moet zijn werknemers informeren over de opdrachten en taken van zijn interne en desgevallend zijn externe dienst, evenals van de preventieadviseurs die in deze diensten werken. Hij moet namen en contactgegevens van de verschillende preventieadviseurs bekend maken zodat elke werknemer op elk ogenblik kan weten wie deze personen zijn en waar ze zich bevinden.

Bepalingen die in werking treden op 1 januari 2016

- *Opheffing gezondheidstoezicht voor voedingswaren:* Het verplicht gezondheidstoezicht voor de werknemers die activiteiten uitoefenen die een behandeling of een onmiddellijk contact inhouden met voedingswaren of -stoffen wordt opgeheven. Ter vervanging wordt onder meer voorzien in een opleiding over richtsnoeren en procedures in verband met voedselhygiëne, evenals in een vijfjaarlijkse specifieke risicoanalyse.
- *Opheffing gezondheidstoezicht voor beeldschermwerk:* Het verplicht gezondheidstoezicht voor de werknemers die onderworpen zijn aan het risico beeldschermwerk wordt opgeheven. In plaats daarvan wordt onder meer voorzien in een vijfjaarlijkse specifieke risicoanalyse en passende preventiemaatregelen. Na advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en van het Comité PBW stelt de werkgever de maatregelen vast die nodig zijn om de activiteit van de werknemer zodanig te organiseren dat de dagelijkse werktijd met een beeldscherm op gezette tijden wordt onderbroken door rustpauzes of andersoortige activiteiten, om de belasting van het werken met een beeldscherm te verlichten.



G. VANWESER

Diensthoofd preventie en welzijn



K. VANREYMENANT

Preventieadviseur

GEMEENTE BEKKEVOORT

Ontbrekende keuring

Moet gebeuren

Vorige keuring ontbreekt ook

Getal van keuring in rood: keuringsverslag met inbreuken

Infrastructuur, installaties en toestellen onderworpen aan keuringen, nazicht, onderhoud of opvolging

Gebouw	SC	Infrastructuur Installatie Toestel	Aanwezig J/N	Ind. Datum	Uitvoerder	Periodiciteit	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Gemeentehuis Eugeen Coolstraat 17 3460 Bekkevoort Tel.: 013/46 05 67	HS	Hoogspanningsinstallatie	N		EDTC	Jaarlijks						
	LS	Laagspanningsinstallatie - uitbr. Kring L	J	21/11/94 26/04/96	EDTC	5-jaarlijks	13/08/09	28/07/10				
	BI	Bliksemafleiderinstallatie	N		EDTC	3 tot 5-jaarlijks						
	PL	Personenlift	N		EDTC	3-maandelijks						
	PG	Propaangasopslagplaats	N		EDTC	5-jaarlijks						
	GI	Gasstookinstallatie	N		EI	2-jaarlijks						
	MI	Mazoutstookinstallatie	J	?	EI	Jaarlijks						
	MO	Mazoutopslaghouders	J	?	BP	2 tot 5-jaarlijks						
	VV	Veiligheidsverlichting	J	?	BP	Jaarlijks						
	BA	Brandalarm	J	?	BP	Jaarlijks						
	BD	Branddetectie (in kelder)	J		BP	Jaarlijks						
	MH	Muurhaspel	J	?	BP	Jaarlijks			05/10/11	25/05/12	24/09/13	
	BB	Brandblusser	J	NVT	BP	Jaarlijks	19/03/09		11/01/11	01/02/12	28/02/13	10/01/14
	AI	Asbestinventaris	J	16/01/95	BP	Zie inventaris						
LB	Legionellabeheersplan	N		BP	Zie beheersplan							
EO	Evacuatieoefening	J		WG	Jaarlijks							

GEMEENTE BEKKEVOORT

Ontbrekende keuring

Moet gebeuren

Vorige keuring ontbreekt ook

Getal van keuring in rood: keuringsverslag met inbreuken

Infrastructuur, installaties en toestellen onderworpen aan keuringen, nazicht, onderhoud of opvolging

Gebouw	SC	Infrastructuur Installatie Toestel	Aanwezig J/N	Ind. Datum	Uitvoerder	Periodiciteit	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Werkplaats en loods Staatsbaan 307 3460 Bekkevoort Tel.: Geen	HS	Hoogspanningsinstallatie	N		EDTC	Jaarlijks						
	LS	Laagspanningsinstallatie - uitbr. Elektr. verwarming	J	05/12/91 25/03/97	EDTC	5-jaarlijks						
	BI	Bliksemafleiderinstallatie	N		EDTC	3 tot 5-jaarlijks						
	PL	Personenlift	N		EDTC	3-maandelijks						
	PG	Propaangasopslagplaats	N		EDTC	5-jaarlijks						
	GI	Gasstookinstallatie	N		EI	2-jaarlijks						
	MI	Mazoutstookinstallatie	N		EI	Jaarlijks						
	MO	Mazoutopslaghouder	J	?	BP	2 tot 5-jaarlijks						
	VV	Veiligheidsverlichting	N		BP	Jaarlijks						
	BA	Brandalarm	N		BP	Jaarlijks						
	BD	Branddetectie	N		BP	Jaarlijks						
	MH	Muurhaspel	N		BP	Jaarlijks						
	BB	Brandblusser	J	NVT	BP	Jaarlijks	19/03/09					
	AI	Asbestinventaris	J	28/04/95	BP	Zie inventaris						
	LB	Legionellabeheersplan	N		BP	Zie beheersplan						
EO	Evacuatieoefening			WG	Jaarlijks							

GEMEENTE BEKKEVOORT

Onderkende keuring

Moet gebeuren

Vorige keuring ontbreekt ook

Getal van keuring in rood: keuringsverslag met inbreuken

Infrastructuur, installaties en toestellen onderworpen aan keuringen, nazicht, onderhoud of opvolging

Gebouw	SC	Infrastructuur Installatie Toestel	Aanwezig J/N	Ind. Datum	Uitvoerder	Periodiciteit	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Gemeenteschool Staatsbaan 181 3460 Bekkevoort Tel.: 013/31 46 11	HS	Hoogspanningsinstallatie	N		EDTC	Jaarlijks						
	LS	Laagspanningsinstallatie - oud gedeelte - oud gemeentehuis uitbr. oud ghuis (blok 1) - vroegere bib en politie - nieuw gedeelte	J	06/09/88 06/05/88 03/12/03 06/05/88 25/09/91	EDTC	5-jaarlijks			20/12/11			
	BI	Bliksemafleiderinstallatie	N		EDTC	3 tot 5-jaarlijks						
	PL	Personenlift	N		EDTC	3-maandelijks						
	PG	Propaan gasopslagplaats	N		EDTC	5-jaarlijks						
	GI	Gasstookinstallatie	J	5/10/2007	EI	2-jaarlijks			26/11/11			
	MI	Mazoutstookinstallatie	N	?	EI	Jaarlijks						
	MO	Mazoutopslaghouder	N	?	BP	2 tot 5-jaarlijks						
	VV	Veiligheidsverlichting	J	?	BP	Jaarlijks			20/12/11		30/04/13	
	BA	Brandalarm	J	17/05/00	BP	Jaarlijks	13/10/09	11/10/10		20/09/12		17/09/14
	BD	Branddetectie	N	NVT	BP	Jaarlijks						
	MH	Muurhaspel	J	?	BP	Jaarlijks	20/08/09	16/08/10	05/10/11	20/04/12		
	BB	Brandblusser	J	NVT	BP	Jaarlijks	19/03/09	01/04/10	11/01/11	01/02/12	01/03/13	
	AI	Asbestinventaris	J	28/04/95	BP	Zie inventaris						
	LB	Legionellabeheersplan	?		BP	Zie beheersplan						
	EO	Evacuatieoefening	J		WG	Jaarlijks	27/10/09	27/10/10	28/09/11	09/10/12	17/09/13	

Onbrekende keuring
Moet gebeuren
Vorige keuring ontbreekt ook
Getal van keuring in rood: keuringsverslag met inbreuken

Infrastructuur, installaties en toestellen onderworpen aan keuringen, nazicht, onderhoud of opvolging

Gebouw	SC	Infrastructuur Installatie Toestel	Aanwezig J/N	Ind. Datum	Uitvoerder	Periodiciteit	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jeugdcentrum "De Zwik" en jeugdlokalen Halensebaan 88 3461 Molenbeek- Wersbeek Tel.: 016/63 43 04	HS	Hoogspanningsinstallatie	N		EDTC	Jaarlijks						
	LS	Laagspanningsinstallatie - jeugdlok. (oude school) - jeugdcentrum De Zwik	J	04/12/98 29/05/02	EDTC	5-jaarlijks						
	BI	Bliksemafleiderinstallatie	N		EDTC	3 tot 5-jaarlijks						
	PL	Personenlift	N		EDTC	3-maandelijks						
	PG	Propaangasopslagplaats	N		EDTC	5-jaarlijks						
	GI	Gasstookinstallatie	N		EI	2-jaarlijks						
	MI	Mazoutstookinstallatie	J	?	EI	Jaarlijks						
	MO	Mazoutopslaghouder	J	?	BP	2 tot 5-jaarlijks						
	VV	Veiligheidsverlichting	J	?	BP	Jaarlijks						
	BA	Brandalarm	?		BP	Jaarlijks						
	BD	Branddetectie	N		BP	Jaarlijks						
	MH	Muurhaspel	J	?	BP	Jaarlijks						
	BB	Brandblusser	J	NVT	BP	Jaarlijks	19/03/09					
	AI	Asbestinventaris	J	14/07/09 14/07/09	BP	Zie inventaris	14/07/09					
	LB	Legionellabeheersplan	N		BP	Zie beheersplan						
EO	Evacuatieoefening			WG	Jaarlijks							

GEMEENTE BEKKEVOORT

Ontbrekende keuring

Moet gebeuren

Vorige keuring ontbreekt ook

Getal van keuring in rood: keuringsverslag met inbreuken

Infrastructuur, installaties en toestellen onderworpen aan keuringen, nazicht, onderhoud of opvolging

Gebouw	SC	Infrastructuur Installatie Toestel	Aanwezig J/N	Ind. Datum	Uitvoerder	Periodiciteit	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Noodwoningen en zitdaglokaal OCMW (oud gemeentehuis) Dorpsstraat 16 3460 Assent Tel.:	HS	Hoogspanningsinstallatie	N		EDTC	Jaarlijks						
	LS	Laagspanningsinstallatie - algemeen oude instal. - instal. Gikvl. links - instal. Verdiep links	J	30/10/98 30/10/98 30/10/98	EDTC	5-jaarlijks						
	BI	Bliksemafleiderinstallatie	N		EDTC	3 tot 5-jaarlijks						
	PL	Personenlift	N		EDTC	3-maandelijks						
	PG	Propaangasopslagplaats	N		EDTC	5-jaarlijks						
	GI	Gasstookinstallatie	N		EI	2-jaarlijks						
	MI	Mazoutstookinstallatie	J	?	EI	Jaarlijks						
	MO	Mazoutopslaghouder	J	?	BP	2 tot 5-jaarlijks						
	VV	Veiligheidsverlichting	N		BP	Jaarlijks						
	BA	Brandalarm	N		BP	Jaarlijks						
	BD	Branddetectie	N		BP	Jaarlijks						
	MH	Muurhaspel	N		BP	Jaarlijks						
	BB	Brandblusser	J	NVT	BP	Jaarlijks	19/03/09					
	AI	Asbestinventaris	J	14/07/09	BP	Zie inventaris	14/07/09					
	LB	Legionellabeheersplan	N		BP	Zie beheersplan						
	EO	Evacuatieoefening				WG	Jaarlijks					

GEMEENTE BEKKEVOORT

Umbrekeende keuring

Moet gebeuren

Vorige keuring ontbreekt ook

Getal van keuring in rood: keuringsverslag met inbreuken

Infrastructuur, installaties en toestellen onderworpen aan keuringen, nazicht, onderhoud of opvolging

Gebouw	SC	Infrastructuur Installatie Toestel	Aanwezig J/N	Ind. Datum	Uitvoerder	Periodiciteit	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Verenigingslokalen Assent Minnestraat 24 - 26 3460 Assent Tel.:	HS	Hoogspanningsinstallatie	N		EDTC	Jaarlijks						
	LS	Laagspanningsinstallatie	J	?	EDTC	5-jaarlijks						
	BI	Bliksemafleiderinstallatie	N		EDTC	3 tot 5-jaarlijks						
	PL	Personenlift	N		EDTC	3-maandelijks						
	PG	Propaangasopslagplaats	N		EDTC	5-jaarlijks						
	GI	Gasstookinstallatie	J	?	EI	2-jaarlijks						
	MI	Mazoutstookinstallatie	N		EI	Jaarlijks						
	MO	Mazoutopslaghouders	N		BP	2 tot 5-jaarlijks						
	VV	Veiligheidsverlichting	N		BP	Jaarlijks						
	BA	Brandalarm	N		BP	Jaarlijks						
	BD	Branddetectie	N		BP	Jaarlijks						
	MH	Muurhaspel	N		BP	Jaarlijks						
	BB	Brandblusser	J	NVT	BP	Jaarlijks	19/03/09					
	AI	Asbestinventaris	J	14/07/09	BP	Zie inventaris	14/07/09					
	LB	Legionellabeheersplan	N		BP	Zie beheersplan						
EO	Evacuatieoefening			WG	Jaarlijks							

GEMEENTE BEKKEVOORT

Ontbrekende keuring

Moet gebeuren

Vonge keuring ontbreekt ook

Getal van keuring in rood: keuringsverslag met inbreuken

Infrastructuur, installaties en toestellen onderworpen aan keuringen, nazicht, onderhoud of opvolging

Gebouw	SC	Infrastructuur Installatie Toestel	Aanwezig J/N	Ind. Datum	Uitvoerder	Periodiciteit	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Bibliotheek en naschoolse opvang Eugeen Coolstraat 17 3460 Bekkevoort 013/46 05 55	HS	Hoogspanningsinstallatie	N		EDTC	Jaarlijks						
	LS	Laagspanningsinstallatie - CV installatie (1te) - CV installatie (2de) - CV installatie (3de)	J	21/11/99 13/03/01 27/03/02 17/04/07	EDTC	5-jaarlijks				24/04/12		
	BI	Bliksemafleiderinstallatie	N		EDTC	3 tot 5-jaarlijks						
	PL	Personenlift	N		EDTC	3-maandelijks						
	PG	Propaangasopslagplaats	N		EDTC	5-jaarlijks						
	GI	Gasstookinstallatie	J	?	EI	2-jaarlijks						
	MI	Mazoutstookinstallatie	N		EI	Jaarlijks						
	MO	Mazoutopslaghouder	N		BP	2 tot 5-jaarlijks						
	VV	Veiligheidsverlichting	J	?	BP	Jaarlijks						
	BA	Brandalarm	J	16/03/01 02/05/02	BP	Jaarlijks	25/05/09	20/07/10				
	BD	Branddetectie	J	?	BP	Jaarlijks	25/05/09	20/07/10				
	MH	Muurhaspel	J	16/03/01 02/05/02 17/04/07 25/05/09	BP	Jaarlijks	25/05/09	20/07/10				
	BB	Brandblusser	J	NVT	BP	Jaarlijks	19/03/09					00/02/14
	AI	Asbestinventaris	J	14/07/09	BP	Zie inventaris	14/07/09					
LB	Legionellabeheersplan	N		BP	Zie beheersplan							
EO	Evacuatieoefening				WG	Jaarlijks						

Ontbrekende keuring

Moet gebeuren

Vorige keuring ontbreekt ook

Getal van keuring in rood: keuringsverslag met inbreuken

Infrastructuur, installaties en toestellen onderworpen aan keuringen, nazicht, onderhoud of opvolging

Gebouw	SC	Infrastructuur Installatie Toestel	Aanwezig J/N	Ind. Datum	Uitvoerder	Periodiciteit	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kerkhofgebouw Pastorijstraat Z/N 3460 Assent	HS	Hoogspanningsinstallatie	N		EDTC	Jaarlijks						
	LS	Laagspanningsinstallatie	J	25/02/03	EDTC	5-jaarlijks						
	BI	Bliksemafleiderinstallatie	N		EDTC	3 tot 5-jaarlijks						
	PL	Personenlift	N		EDTC	3-maandelijks						
	PG	Propaangasopslagplaats	N		EDTC	5-jaarlijks						
	GI	Gasstookinstallatie	N		EI	2-jaarlijks						
	MI	Mazoutstookinstallatie	N		EI	Jaarlijks						
	MO	Mazoutopslaghouders	N		BP	2 tot 5-jaarlijks						
	VV	Veiligheidsverlichting	?		BP	Jaarlijks						
	BA	Brandalarm	N		BP	Jaarlijks						
	BD	Branddetectie	N		BP	Jaarlijks						
	MH	Muurhaspel	N		BP	Jaarlijks						
	BB	Brandblusser	?		BP	Jaarlijks						
	AI	Asbestinventaris	J	14/07/09	BP	Zie inventaris	14/07/09					
	LB	Legionellabeheersplan	N		BP	Zie beheersplan						
EO	Evacuatieoefening			WG	Jaarlijks							

GEMEENTE BEKKEVOORT

Ontbrekende keuring

Moet gebeuren

Vorige keuring ontbreekt ook

Getal van keuring in rood: keuringsverslag met inbreuken

Infrastructuur, installaties en toestellen onderworpen aan keuringen, nazicht, onderhoud of opvolging

Gebouw	SC	Infrastructuur Installatie Toestel	Aanwezig J/N	Ind. Datum	Uitvoerder	Periodiciteit	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kerkhofgebouw Halensebaan Z/N 3461 Molenbeek- Wersbeek	HS	Hoogspanningsinstallatie	N		EDTC	Jaarlijks						
	LS	Laagspanningsinstallatie	N		EDTC	5-jaarlijks						
	BI	Bliksemafleiderinstallatie	N		EDTC	3 tot 5-jaarlijks						
	PL	Personenlift	N		EDTC	3-maandelijks						
	PG	Propaangasopslagplaats	N		EDTC	5-jaarlijks						
	GI	Gasstookinstallatie	N		EI	2-jaarlijks						
	MI	Mazoutstookinstallatie	N		EI	Jaarlijks						
	MO	Mazoutopslaghouder	N		BP	2 tot 5-jaarlijks						
	VV	Veiligheidsverlichting	N		BP	Jaarlijks						
	BA	Brandalarm	N		BP	Jaarlijks						
	BD	Branddetectie	N		BP	Jaarlijks						
	MH	Muurhaspel	N		BP	Jaarlijks						
	BB	Brandblusser	N		BP	Jaarlijks						
	AI	Asbestinventaris	J	14/07/09	BP	Zie inventaris	14/07/09					
	LB	Legionellabeheersplan	N		BP	Zie beheersplan						
EO	Evacuatieoefening	N		WG	Jaarlijks							

Ontbrekende keuring

Moet gebeuren

Vorige keuring ontbreekt ook

Getal van keuring in rood: keuringsverslag met inbreuken

Infrastructuur, installaties en toestellen onderworpen aan keuringen, nazicht, onderhoud of opvolging

Gebouw	SC	Infrastructuur Installatie Toestel	Aanwezig J/N	Ind. Datum	Uitvoerder	Periodiciteit	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kerkhofgebouw Kerkhofweg Z/N 3460 Bekkevoort	HS	Hoogspanningsinstallatie	N		EDTC	Jaarlijks						
	LS	Laagspanningsinstallatie	N		EDTC	5-jaarlijks						
	BI	Bliksemafleiderinstallatie	N		EDTC	3 tot 5-jaarlijks						
	PL	Personenlift	N		EDTC	3-maandelijks						
	PG	Propaangasopslagplaats	N		EDTC	5-jaarlijks						
	GI	Gasstookinstallatie	N		EI	2-jaarlijks						
	MI	Mazoutstookinstallatie	N		EI	Jaarlijks						
	MO	Mazoutopslaghouder	N		BP	2 tot 5-jaarlijks						
	VV	Veilighheidsverlichting	N		BP	Jaarlijks						
	BA	Brandalarm	N		BP	Jaarlijks						
	BD	Branddetectie	N		BP	Jaarlijks						
	MH	Muurhaspel	N		BP	Jaarlijks						
	BB	Brandblusser	N		BP	Jaarlijks						
	AI	Asbestinventaris	J	14/07/09	BP	Zie inventaris	14/07/09					
	LB	Legionellabeheersplan	N		BP	Zie beheersplan						
EO	Evacuatieoefening	N		WG	Jaarlijks							

Voortrekkende keuring

Moet gebeuren

Vorige keuring ontbreekt ook

Getal van keuring in rood: keuringsverslag met inbreuken

Infrastructuur, installaties en toestellen onderworpen aan keuringen, nazicht, onderhoud of opvolging

Gebouw	SC	Infrastructuur Installatie Toestel	Aanwezig J/N	Ind. Datum	Uitvoerder	Periodiciteit	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pastorijwoning Staatsbaan 152 3460 Bekkevoort	HS	Hoogspanningsinstallatie	N		EDTC	Jaarlijks						
	LS	Laagspanningsinstallatie	J	?	EDTC	25-jaarlijks						
	BI	Bliksemafleiderinstallatie	N		EDTC	3 tot 5-jaarlijks						
	PL	Personenlift	N		EDTC	3-maandelijks						
	PG	Propaangasopslagplaats	N		EDTC	5-jaarlijks						
	GI	Gasstookinstallatie	N		EI	2-jaarlijks						
	MI	Mazoutstookinstallatie	J		EI	Jaarlijks						
	MO	Mazoutopslaghouders	J		BP	2 tot 5-jaarlijks						
	VV	Veiligheidsverlichting	N		BP	Jaarlijks						
	BA	Brandalarm	N		BP	Jaarlijks						
	BD	Branddetectie	N		BP	Jaarlijks						
	MH	Muurhaspel	N		BP	Jaarlijks						
	BB	Brandblusser	N		BP	Jaarlijks						
	AI	Asbestinventaris	J	09/01/08	BP	Zie inventaris						
	LB	Legionellabeheersplan	N		BP	Zie beheersplan						
EO	Evacuatieoefening	N		WG	Jaarlijks							

Ontbrekende keuring

Moet gebeuren

Vorige keuring ontbreekt ook

Getal van keuring in rood: keuringsverslag met inbreuken

Infrastructuur, installaties en toestellen onderworpen aan keuringen, nazicht, onderhoud of opvolging

Gebouw	SC	Infrastructuur Installatie Toestel	Aanwezig J/N	Ind. Datum	Uitvoerder	Periodiciteit	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Hageveld Staatsbaan 225 3460 Bekkevoort	HS	Hoogspanningsinstallatie	N		EDTC	Jaarlijks						
	LS	Laagspanningsinstallatie	J	?	EDTC	5-jaarlijks						
	BI	Bliksemafleiderinstallatie	?		EDTC	3 tot 5-jaarlijks						
	PL	Personenlift	?		EDTC	3-maandelijks						
	PG	Propaangasopslagplaats	?		EDTC	5-jaarlijks						
	GI	Gasstookinstallatie	?		EI	2-jaarlijks						
	MI	Mazoutstookinstallatie	?		EI	Jaarlijks						
	MO	Mazoutopslaghouders	?		BP	2 tot 5-jaarlijks						
	VV	Veiligheidsverlichting	?		BP	Jaarlijks						
	BA	Brandalarm	?		BP	Jaarlijks						
	BD	Branddetectie	?		BP	Jaarlijks						
	MH	Muurhaspel	?		BP	Jaarlijks						
	BB	Brandblusser	?		BP	Jaarlijks						
	AI	Asbestinventaris	?		BP	Zie inventaris						
	LB	Legionellabeheersplan	N		BP	Zie beheersplan						
EO	Evacuatieoefening				WG	Jaarlijks						

GEMEENTE BEKKEVOORT

Ontbrekende keuring

Moet gebeuren

Vorige keuring ontbreekt ook

Getal van keuring in rood: keuringsverslag met inbreuken

Infrastructuur, installaties en toestellen onderworpen aan keuringen, nazicht, onderhoud of opvolging

Gebouw	SC	Infrastructuur Installatie Toestel	Aanwezig J/N	Ind. Datum	Uitvoerder	Periodiciteit	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kleedkamers sportpark De Heide Oude Leuvensebaan Z/N 3460 Bekkevoort	HS	Hoogspanningsinstallatie	N		EDTC	Jaarlijks						
	LS	Laagspanningsinstallatie	J	?	EDTC	5-jaarlijks						
	BI	Bliksemafleiderinstallatie	?		EDTC	3 tot 5-jaarlijks						
	PL	Personenlift	N		EDTC	3-maandelijks						
	PG	Propaangasopslagplaats	N		EDTC	5-jaarlijks						
	GI	Gasstookinstallatie	J		EI	2-jaarlijks						
	MI	Mazoutstookinstallatie	J		EI	Jaarlijks						
	MO	Mazoutopslaghouder	J		BP	2 tot 5-jaarlijks						
	VV	Veiligheidsverlichting	N		BP	Jaarlijks						
	BA	Brandalarm	N		BP	Jaarlijks						
	BD	Branddetectie	N		BP	Jaarlijks						
	MH	Muurhaspel	N		BP	Jaarlijks						
	BB	Brandblusser	N		BP	Jaarlijks						
	AI	Asbestinventaris	J	26/06/2012	BP	Zie inventaris						
	LB	Legionellabeheersplan	N	?	BP	Zie beheersplan						
EO	Evacuatieoefening	N		WG	Jaarlijks							

Hefwerktuigen en toebehoren onderworpen aan keuringen, nazicht en onderhoud

Gebouw	Hefwerktuig	Ind. Datum	Uitvoerder	Periodiciteit	2007	2007	2007	2007	2008	2008	2008	2008	2009	2009	2009	2009	2010	2010	2010	2010	2011	2011	2011	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2013	2013	2013	2014	2014	2014
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
Technische Dienst (werkplaats - loods) Staatsbaan 307 3460 Bekkevoort	Graaf/aadcombinatie CASE 580 SLE CGG0165101 BI_1998	19/05/1998	EDTC	Periodiek	10/1	27/3	27/6	26/9																											
	Bandenkraan ATLAS; CE Bj. 2000 type 1004 304M301398	6/12/1999	EDTC	Periodiek	10/1	27/3	27/6	26/9		27/6	23/9			26/6	23/9	28/12	22/3	21/6	22/9	20/12															
	Aanslagmateriaal Graaf/aadcombinatie KOMATSU Type: WB93R SEO Bj. 2008 Fabr. Nr. F50337 Chassisnr. KMTW907A127F50227	14/03/2008	EDTC	Periodiek	10/1	27/3	27/6	26/9		27/6	23/9	19/12	13/3	26/6	23/9		22/3	21/6	22/9	20/12															

EDTC : Externe Dienst belast met Technische Controle
EI : Erkend installateur

BP : Bevoegd persoon aangesteld door de werkgever
WG : Werkgever

? : Geen attest of gegevens in ons bezit
NVT : Niet van toepassing

